

INSPECTIERAPPORT 2015

objectnummer 0645

Klokkenstoel

nr. 14

8528 DT Teroele



Monumentenwacht Fryslân
Emmakade 59
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
tel. 058-2157365 / fax 058-2157336
info@monumentenwacht-fryslan.nl
www.monumentenwacht-fryslan.nl
Bezoekadres: Emmakade NZ (1e etage,

Objectgegevens

Objectnummer: 0645
Debiteurennummer: 4325
Object: Klokkenstoel
Gelegen te: Nr. 14
8528 DT Teroele
Gemeente: De Fryske Marren
Monumentnummer: 13256
Oorspronkelijke functie: 13 Losse objecten, niet eerder genoemd

Inspectiegegevens

Inspectie uitgevoerd door: J. Binnema
Datum inspectie: 17-09-2015

Inspectieplan**Algemeen**

Risicoklasse: 4
Frequentie inspectie (maanden): 18
Eigenaar/abonnee: Gemeente De Fryske Marren
Postbus 101
8500 AC Joure
Contactpersoon: De heer Lanting Tel.nr. : 140514

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.

Locatie

Parkeren op de oprit voor de klokkenstoel.

Materialen om mee te nemen

Normaal materiaal uit de inspectiebus.

Algemeen

De constructieve toestand (casco) van de klokkenstoel is goed. De onderhoudstoestand is redelijk.

Aanbevolen werkzaamheden:**onderdelen***Klokkenstoel*

- Klippen herstellen.
- Uitvoeren schilderwerk.
- Ontroesten en behandelen onderdelen luiwerk.

<u>rubriek</u>	<u>technische staat</u>	<u>termijn</u>
1.1	Matig	1-3 jaar
1.7.2	Matig	0-2 jaar
1.8	Slecht	0-2 jaar

Baarhuisje

- Vervangen deurkozijnen.
- Houtworm bestrijden.
- Lood vervangen door een bruine opnieuw verbeterde holle dakpan.
- Vervangen/herstellen p.v.c. bakgoten.
- Ontroesten en behandelen ankers.

1.5	Slecht	0-1 jaar
2.1.1/2.2.2	Redelijk	0-1 jaar
2.2.2	Redelijk	0-1 jaar
2.4.1	Matig	0-1 jaar
1.2.1	Matig	3-7 jaar

Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht



- Uitgezakte dakpannen herlegd.
- De zwaar vervuilde bakgoten van het baarhuisje schoongemaakt.
- Kapotte dakpan vervangen door strook lood.





Uitgezakt dakpannen en kapotte dakpan.

Verwerkte materialen


1,5 kg Lood.


Rubriek	Toelichting	Hersteladvies	0645 Klokkenstoel
1. GEVELS			
1.1 Funderingen			
Poeren / klippen <ul style="list-style-type: none"> - metselwerk - voegwerk <ul style="list-style-type: none"> - specie afdekking 	<p>G R</p> <p>Bijgewerkt. Verspreid, onder andere langs het maaiveld, nog open / uitgesleten.</p> <p>M Ook “recent” bijgewerkt. Echter weer scheuren in het pleisterwerk en open aansluitingen.</p>  <p>Open aansluitingen en scheurvorming.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Herstel voegwerk (“moderne machinaal gevormde baksteen”). ○ Losse delen pleisterwerk verwijderen, schoonmaken en aanhe-len met een geschikte (zachte) pleistermortel. ○ De klippen geheel afdekken met lood. 	
1.7 Glas/schilderwerk			
1.7.2 Schilderwerk			
Algemeen <ul style="list-style-type: none"> - constructie <ul style="list-style-type: none"> - gepotdekselde delen kap 	<p>M</p> <p>Op diverse plaatsen bladderend schilderwerk, bij de verbindingen plaatselijk kaal hout. De nieuwe verflaag hecht niet aan de oude verflaag en kitwerk.</p>  <p>Bladderend bij verbinding. Plaatselijk lichte barstvorming.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Uitvoeren schilderwerk. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijwerken schilderwerk 	

Rubriek	Toelichting	Hersteladvies
<p><u>1.8 Diversen</u> Bilinga constructie klokkenstoel - staanders</p> <p>- liggers - schoren - doken</p> <p>Luiwerk - klok - klepel - bevestiging klok aan as</p> <p>- luidas - lagers / lager stoelen</p> <p>- luidtouw - bevestiging touw aan stok</p> <p>- luidstok - bevestiging luidstok aan as</p>	<p>R Enkele ondereinden oppervlakkig aangetast door houtrot. Plaatselijk is er ruimte tussen de schoren/standers en het lood op de poeren/klippen ontstaan.</p>  <p>Ruimte tussen poer en staander/schoor.</p> <p>G G G</p> <p>G R M Licht roestig. De klepel "roert" licht. Sterk door roest aangetast.</p> <p>G S Sterk geroest. Plaatselijk bijna doorgeroest.</p>  <p>Zeer roestige lager/lagerstoel.</p> <p>G M Sterk geroest. Ook de harpsluiting is geroest.</p> <p>G M De beugels zijn sterk geroest.</p>	<p>○ Tijdig schilderen.</p> <p>○ Demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen.</p> <p>○ Vervangen lagers.</p> <p>○ Vervangen bevestiging.</p> <p>○ Demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen.</p>

Rubriek	Toelichting	Hersteladvies
2. DAKEN		
<u>2.1 Kapconstructies</u>		
2.1.1 Hout		
Algemeen		
- kromspanten	G	
- verankeringen van de kap	R	
- gepotdekselde delen	G	
- koningsstijltje	G	○ Tijdig onderhoudsschilderwerk uitvoeren.
<u>2.3 Loodaansluitingen</u>		
Algemeen		
- indeklood hoekkepers	G	
- loden muts	G	
<u>2.8 Diversen</u>		
Algemeen		
- haan en kruis	G	
4. DIVERSEN		
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u>		
4.2.1 Interieur (toegankelijkheid)		
Algemeen		
- Interieur		
4.2.2 Exterieur (bereikbaarheid)		
Dakvlakken		
- algemeen	G	
<u>4.4 Hekwerken/toegangshekken</u>		
Hek		
- hekwerk	G	
- schilderwerk	G	
Dam		
- metselwerk	G	
- voegwerk	R	Een lichte verticale scheur onder de baluster aan de rechterzijde (vanaf de weg gezien).
- ankers	G	Verspreid enig open voegwerk.
<u>4.6 Vogels en vleermuizen</u>		
Algemeen		
- uilenkast	G	

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies
0645 Baarhuisje			
1. GEVELS			
<u>1.1 Funderingen</u>			
Algemeen			
- fundering	R	De gebreken aan het opgaande muurwerk zijn hersteld. Wij weten niet of de funderingen hierbij is gecontroleerd op gebreken of hersteld.	
<u>1.2 Gevels</u>			
1.2.1 <i>Baksteen</i>			
Voor			
- metselwerk / voegwerk (halfsteens metselwerk in halfsteens verband en een platvolle voeg, vermoedelijk origineel met dagstreep)	R	Recent is het muurwerk hersteld. Voornamelijk door te voegen. Een loszittende/openstaande voeg / naad boven het deurkozijn.	○ Herstellen loszittende/openstaande voeg.
Linker gevel			
- metselwerk / voegwerk	G		
Rechter gevel			
- metselwerk / voegwerk	R	Op de hoek met de achtergevel bij het maaiveld is een deel metselwerk licht gescheurd.	
Achter			
- metselwerk / voegwerk	R	Scheuren zijn door te voegen hersteld. Scheurvorming onder deuropening.	
Overige onderdelen in / aan muurwerk			
- verankeringen balklagen	M	Sterk geroest. Met name in het metselwerk.	○ Bij gelegenheid demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen. In te metselen delen omwikkelen met vethoudend band.
<u>1.4 Vensters</u>			
1.4.3 <i>IJzer</i>			
Algemeen			
- spijlen in gevelopeningen zijgevels	R	Vermoedelijk roestig in het metselwerk.	

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies	0645 Baarhuisje
<u>1.5 Deuren, poortjes, toegangen</u> Voor - deurkozijn - deur - gehengen Achter - deur - gehengen - deurkozijn		<p>M De rechterstijl is vervangen. De linkerstijl is boven en onder gerot. Een vreemde rechte las / herstelling in de bovendorpel. De bovendorpel is op de linkerzijde, boven linkerstijl, door houtrot aangetast.</p>  <p>Door houtrot aangetast.</p> <p>G G</p> <p>G G</p> <p>S De linkerstijl is aan het bovineinde en ondereinde door houtrot aangetast. De rechterstijl is in het verleden hersteld met een kunsthars / plamuur. De rechterstijl is onder en boven door houtrot aangetast. De bovenstijl is plaatselijk door houtrot aangetast.</p> <p>Er is over het houtrot van de deurkozijnen heen geschilderd.</p> <p>G G G</p> <p>G G G Vuil verfwerk.</p>	<p>○ Vervangen deurkozijn.</p> <p>○ Vervangen kozijn.</p>	
<u>1.7 Glas/schilderwerk</u> 1.7.2 Schilderwerk Algemeen - schilderwerk Voor - deur - deurkozijn - windveren Achter - deurkozijn - deur - windveren				

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies	0645 Baarhuisje
2. DAKEN				
<u>2.1 Kapconstructies</u>				
2.1.1 Hout Zadeldakje				
- grenen constructie	R	Aanname. Het baarhuisje was niet toegankelijk vanwege het ontbreken van de sleutel. Wel actieve aantastingen door houtworm (vanaf buiten zichtbaar). Een oplegging van een gording in de achtergevel is gerot.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aantastingen houtworm bestrijden. ○ Aangetaste gording bij gelegenheid aanlassen. 	
<u>2.2 Dakbedekking</u>				
2.2.2 Pannen Zadeldakje				
- dakbeschot	R	Actieve aantastingen door houtworm.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aantastingen houtworm bestrijden. 	
				
- panlatten	R	Houtworm aantastingen.		
- bruine opnieuw verbeterde holle dakpannen	R	Geroeste vernageling. Aantastingen door houtworm.		
- halfronde nokvorsten met kraag	R	Op het rechter dakvlak is een kapotte pan vervangen door lood.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lood vervangen door een bruine opnieuw verbeterde holle dakpan. 	
	R	Bevestigingsmiddelen zijn geroest.		
<u>2.4 Goten en hemelwaterafvoeren</u>				
2.4.1 Goten				
Bakgoten				
- p.v.c. bakgoot rechts	M	Een gat is gedicht met kit. Bij de afvoer is echter een scheur aanwezig.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Afdichten scheur. 	
- p.v.c. bakgoten links	R		<ul style="list-style-type: none"> ○ Overwegen de bakgoten te vervangen door zinken bakgoten op beugels. 	
2.4.2 Hemelwaterafvoeren				
Algemeen				
- p.v.c. afvoeren	R		<ul style="list-style-type: none"> ○ Overwegen zinken afvoeren te plaatsen. 	
<u>2.8 Diversen</u>				
Topgevels				
- windveren voor	G			
- windveren achter	G			

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies
3. INTERIEUR			
<u>3.0 Algemeen</u> Interieur - algemeen		Niet geïnspecteerd. Het baarhuisje zat op slot.	
4. DIVERSEN			
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u> 4.2.1 <i>Interieur (toegankelijkheid)</i> Algemeen - interieur 4.2.2 <i>Exterieur (bereikbaarheid)</i> Dakvlakken - algemeen	G	Niet van toepassing.	