

ONDERHOUDSCHECKS

PRAKTISCHE ADVIEZEN

KLEIN HERSTEL



INSPECTIERAPPORT 2020

**Klokkenstoel
Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag**

Objectgegevens

Object: Klokkenstoel
Leeuwarderweg 2 te Snikzwaag
Gemeente: DE FRYSKE MARREN
Objectnummer: 1050.4044
Monumentnummer: 20854

Inspectieplan

Abonnee/Contactpersoon: St. tot Behoud van Rijksmonumenten 06 53 47 02 11
De heer J. Belksma jellebelksma@me.com

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en bereikbaar voor reparaties. De toegankelijkheid van het interieur is goed.

Inspectiegegevens

Inspectie uitgevoerd door: P.D. van Vliet, J. Binnema
Datum inspectie: 25 augustus 2020

Inleiding

Dit Inspectierapport is tot stand gekomen volgens de uniforme en onafhankelijke Inspectiemethode van de gezamenlijke provinciale Monumentenwachten. Het is bedoeld als leidraad voor het plegen van stelselmatig en periodiek onderhoud ter voorkoming van verval.

Deze inspectie heeft betrekking op de staat van onderhoud en de gebreken aan die delen van het object, die zichtbaar en op redelijke wijze veilig bereikbaar zijn. Niet-zichtbare delen c.q. verborgen gebreken zijn niet gecontroleerd. Er is geen diepgaand bouwkundig onderzoek uitgevoerd en ook geen asbestinventarisatie. Eventueel aangeven hoeveelheden zijn een globale inschatting, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen

De staat van het casco is slecht en de onderhoudsstaat is slecht.

Uitgevoerde werkzaamheden door Monumentenwacht

- Er zijn geen uitgevoerde werkzaamheden

Verbruikte materialen

- Klein inspectiemateriaal

Prioriteitenlijst

De belangrijkste aanbevolen werkzaamheden zijn hieronder samengevat, op volgorde van prioriteit. Daarna volgt op de volgende pagina een uitgebreide checklist, waarin alle onderdelen van het object zijn benoemd en gekwalificeerd, zo nodig voorzien van een toelichting met eventueel een hersteladvies.

Op onze website www.monumentenwachtfryslan.nl kunt u handige informatie vinden, zoals onderhoudswijzers en duurzaamheidstips.

Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om bij de gemeente te informeren of hiervoor een vergunnings- of meldingsplicht geldt.

Onderdelen	Rubriek	Technische staat	Termijn
<i>Klokkenstoel</i>			
<input type="radio"/> Herstellen door houtrot aangetaste onderdelen.	1.8/2.2.6/2.8	Slecht	0-1 jaar
<input type="radio"/> Herstellen metselwerk.	1.1.	Matig	0-1 jaar
<input type="radio"/> Uitvoeren schilderwerk.	1.8/2.2.6/2.8	Matig	0-1 jaar
<input type="radio"/> Enig herstel toegang kerkhof	4.4	Matig	0-2 jaar

RUBRIEK	TOELICHTING	HERSTELADVIES	Klokkenstoel
1. GEVELS			
1.1 Funderingen			
Algemeen			
- metsel- en voegwerk poeren	M Bakstenen in/ langs het maaiveld zijn plaatselijk losgeraakt. Enkele zijn beschadigd. Van de poer op de noordwestzijde is het metselwerk gescheurd en los. Diverse poeren staan scheef. Het herstelde voegwerk is hard uitgevoerd. Hierdoor zijn bakstenen reeds beschadigd. Verspreid enig open voegwerk.	○	Herstellen metselwerk/ inboeten losse stenen.
- hardsteen afdekking poeren	G		
1.8 Diversen			
Houten constructie			
- algemeen/ constructief	S Op diverse plaatsen overschilderd houtrot. Ten opzichte van onze vorige inspectie worden de aantastingen omvangrijker. De klokkenstoel is onstabiel. Bij storm kan gevaar optreden. In het verleden zijn onderdelen hersteld met een kunsthars/ kit of door stukken hout in te zetten. Hier raakt het houtwerk weer – en omvangrijker - aangetast. Bij ijzeren verbindingmiddelen (draadeinden/ bouten) zijn de gaten opgevuld met plamuur.		
Houten constructie			
- aangetaste delen	S Alle staanders zijn aangetast door houtrot. Ook de meeste liggers en korbelen zijn aangetast. De specifiek vermelde staanders lijken in betere staat.	○	De constructie van de klokkenstoel moet waarschijnlijk grotendeels worden vervangen. ○ Overwegen de stoel dan niet meer te schilderen (dit is echter een erg grote wijziging wat wellicht niet wordt geaccepteerd door de eigenaar, de diverse instanties en mogelijk de directe omgeving).
- kapschoor noordwest- en zuidoostzijde	M Aan het onderinde gerot.	○	Vervangen schoren.
- overige kapschoren	G Geroeste nagels bij de bevestiging met de staanders van de klokkenstoel.		
- verbindingen	M Met name de draadeinden/ bouten door verbindingen hoger in de klokkenstoel zijn sterk geroest.	○	Wellicht is het beter om deze te vervangen door roestvaststaal.
- schilderwerk	S Vuil en gebladderd schilderwerk.	○	(Eventueel) schilderwerk uitvoeren na herstel klokkenstoel. ○ De kap kan wel worden behandeld omdat hieraan geen omvangrijke gebreken zoals houtrot zijn geconstateerd.

RUBRIEK	TOELICHTING	HERSTELADVIES	Klokkenstoel
Luiwerk			
- houten luidas inclusief oplegging	G		
- luistok met touw	G		
- klok	R	Oude scheuren aan de binnenzijde van de klok. De klank is niet mooi, vermoedelijk (mede) veroorzaakt door de oude scheuren.	
- ophanging klok	G		
- klepel en ophanging	G		
2. DAKEN			
<u>2.1 Kapconstructies</u>			
2.1.1 Hout			
Tentdak			
- sporenkap constructie	G		
- makelaar	R	Lichte scheefstand naar het noorden.	○ Onder controle houden.
<u>2.2 Dakbedekking</u>			
2.2.6 Overig			
Tentdak			
- gepotdekselde houten delen	R	Plaatselijk door houtrot aangetaste onderdelen.	○ Vervangen/herstellen door houtrot aangetaste onderdelen.
- schilderwerk	S	Gescheurd en gebladderd schilderwerk.	○ Behandelen schilderwerk kap.
<u>2.3 Loodaansluitingen</u>			
Tentdak			
- hoekkeperlood	R	De onoverdekte vernageling is geroest.	
<u>2.8 Diversen</u>			
Bekroning			
- ijzeren bekroning / windvaan	G	Het ijzerwerk lijkt enigszins geknikt. Vermoedelijke reeds lange tijd in deze toestand.	
- loden muts om makelaar	R	Ingevouwen lood (om de ijzeren bekroning/ mantel). Het lood wil nog wel eens inwateren, waardoor er houtrot ontstaat.	
Vlaggenmast			
- houten mast	M	Licht gescheurd. Vermoedelijk is de vlaggenmast aan de bovenzijde door houtrot aangetast.	○ Herstellen vlaggenmast.
- schilderwerk	S	Gebladderd schilderwerk, met name in de top.	○ Behandelen schilderwerk (na herstel mast).
- ijzeren voetplaat	R	Geroest en overschilderd. Het ijzerwerk staat wat rond en is plaatselijk ingescheurd.	○ Op termijn/ bij gelegenheid demonteren, ontroesten en behandelen.

RUBRIEK	TOELICHTING	HERSTELADVIES	Klokkenstoel
- verankering aan makelaar	R	Geroest.	
4. DIVERSEN			
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u>			
4.2.2 Exterieur (bereikbaarheid)			
Dakvlakken			
- algemeen	G		
<u>4.4 Hekwerken/toegangshekken</u>			
Toegang tot kerkhof			
- metselwerk dam	R	Aan de noord- en zuidzijde bovenlangs de versnijding lichte horizontale scheurvorming. Aan de noordzijde enige scheurvorming – horizontaal en diagonaal – onder de versnijding. Enkele stenen ter hoogte van de waterlijn/ onder de versnijding zijn verwaterd en losgeraakt. Aan de zuidzijde wat plantengroei aanwezig.	○ Herstellen metselwerk; losse stenen inboeten. Overige (scheuren) herstellen door te voegen.
- voegwerk rollaag over dam	G		
- overig voegwerk dam	M	Voegwerk onder de versnijding is uitgespoeld. Tevens is op de versnijding voegwerk open en uitgespoeld. Boven de versnijding is het voegwerk aan de zijde gericht naar het westen wat verwaterd/ uitgesleten. Van de noordoostelijke kopse zijde is enig voegwerk uitgesleten.	○ Zorgvuldig herstel voegwerk. Gelijk de hierboven vermelde losse stenen inboeten.
- specie afzaat op versnijding onder hardsteen blokken balusters	M	Gescheurd en plaatselijk weggevallen.	○ Opnieuw aanbrengen specie afwerking/ aansluiting.
- rozetankers/ trekankers	G		
- hardsteen elementen	G		
- ijzeren spijlenhekwerk	G	Een klein gaatje in de gietijzeren pijler.	
- schilderwerk	S	Bladderend verfwerk.	